
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294www.trafi.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M5-3, AIR M5-10, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 22§:n perusteella.

Skyranger. Moottorin kiinnityspulttien vaihto

Koskee: Kaikkia ultrakeveitä lentokoneita SkyRanger Vmax ja Swift.

Voimaantulo: 15.6.2011

Viite: Deutscher Ultraleichtflugverband e.V. Lufttüchtigkeitsanweisung DULV-2010-001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen jokaista lentoa moottoripukin ja moottorin välisten kiinnityspulttien kunto Technische Mitteilung FUL 002-0310 ohjeiden mukaisesti. Jos pultista löytyy murtumia, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.
- B. Vaihda moottoripukin ja moottorin väliset kiinnityspultit uusiin 300 lentotunnin tai viiden vuoden välein, kumpi tulee ensin.
- C. Jos pulttien käyttöikä on jo yli 300 lentotuntia tai viisi vuotta, vaihda ne uusiin ennen seuraavaa lentoa.

Tehty toimenpide sekä tämän lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.