
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2013-0055-E**BRP-Powertrain GmbH & Co. KG Sylinterin kannen tarkastus**

Koskee: Seuraavia lentomootoreita:

Moottori	Sarjanumerot
Rotax 912 A1/A2/A3/A4	4,410.965 – 4,410.976
Rotax 912F2/F3/F4	4,413.013 – 4,413.017
Rotax 912 S2/S3/S4	4,924.468 – 4,924.491
Rotax 914 F2/F3/F4	4,421.156 – 4,421.169

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- Tarkasta sylinterin nro 2 ja 3 (2/3) kansi viiden lentotunnin tai 20 vuorokauden kuluessa laskettuna 8.3.2013:sta, kumpi tulee ensin, BRP-Powertrain Alert Service Bulletinin ASB-912-062 tai ASB-914-044 (yksi asiakirja) osan 3 (ASB) ohjeiden mukaisesti.
- Jos jommastakummasta sytytystulpasta löytyy kohdan A mukaisessa tarkastuksessa liikaa öljy- tai hiiliperäistä karstaa, vaihda sylinterin kansi uuteen ennen seuraavaa lentoa ASB:n ohjeiden mukaisesti.
- Lentokoneisiin saa 8.3.2013 jälkeen asentaa vain sellaisia Koskee-kohdassa lueteltuja moottoreita, jotka on tarkastettu ja korjattu lentokelpoisuusmääräyksen vaatimusten mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.